

# SD-100 角度指示器

## 说明书

### 一、功能说明：冲床转角指示专用。

1. 下死点一键自动校正
2. 角度指示：0-359 度，SPM<10 显示角度分辨率为 1 度
3. 行程数：0-1500SPM，SPM>=10 显示行程数
4. 指示灯为 24 个曲轴位置指示即跑马灯示分辨率为 15 度
5. 该机体积小，适合紧凑机型，便于安装。



### 二、电气性能及接线方式：

1. 输入电压：DC24V, 50/60HZ; 功耗=<10VA
2. 输入信号：连接增量型编码器(A、B、Z、COM)
3. 黑色微动开关：校正下死点用，冲床在下死点位置时，如果显示面板的跑马灯并未指示在下死点时，按此键自动校正指示在下死点。
4. 红色选择开关：1 为正反转用，当跑马灯反时针转时，拨动此开关至相反的位置。2 为 Z 相常开/常闭选择：打在 ON（上面）为常开有效，打在 OFF（下面）为常闭有效。

**注意事项：**VCC 端口不需接入